

Kontrola zbijenosti tamponskog sloja

Zbijenost podloge

GRAĐEVINA	DC28, pristupna cesta mostu, stac. 4+180–4+320
INVESTITOR	Županijska uprava za ceste
DATUM	08.08.2026

Izradio/la:

Luka Vuković

Potpis

Uvjeti mjerenja

Dinamički modul deformacije Evd mjeren lakom padajućom pločom (LFG), 08.08.2026. od 8:50 do 10:30. Vrijeme suho, 19 °C, bez oborina prethodne noći. Sloj: tampon, 2. sloj, debljine 25 cm, materijal 0/63. Zbijanje valjkom 12 t, zadnji prijelaz u 8:40.

Kriterij: Evd ≥ 40 MPa. Tri mjerne točke ne zadovoljavaju kriterij (38,9 · 36,4 · 39,6 MPa), sve na desnom rubu kolnika. Nalaže se dodatno zbijanje desnog ruba na potezu stac. 4+180–4+320 i kontrolno mjerenje prije ugradnje nosivog sloja.


G1 Dionice D-A i D-B, stac. 4+180–4+320



NAPOMENA

Fotografije snimljene neposredno nakon zadnjeg prijelaza valjka. Površina zatvorena, bez segregacije. Točka na desnom rubu D-A uz bankinu.

01 Položaj mjernih točaka, stac. 4+180–4+320

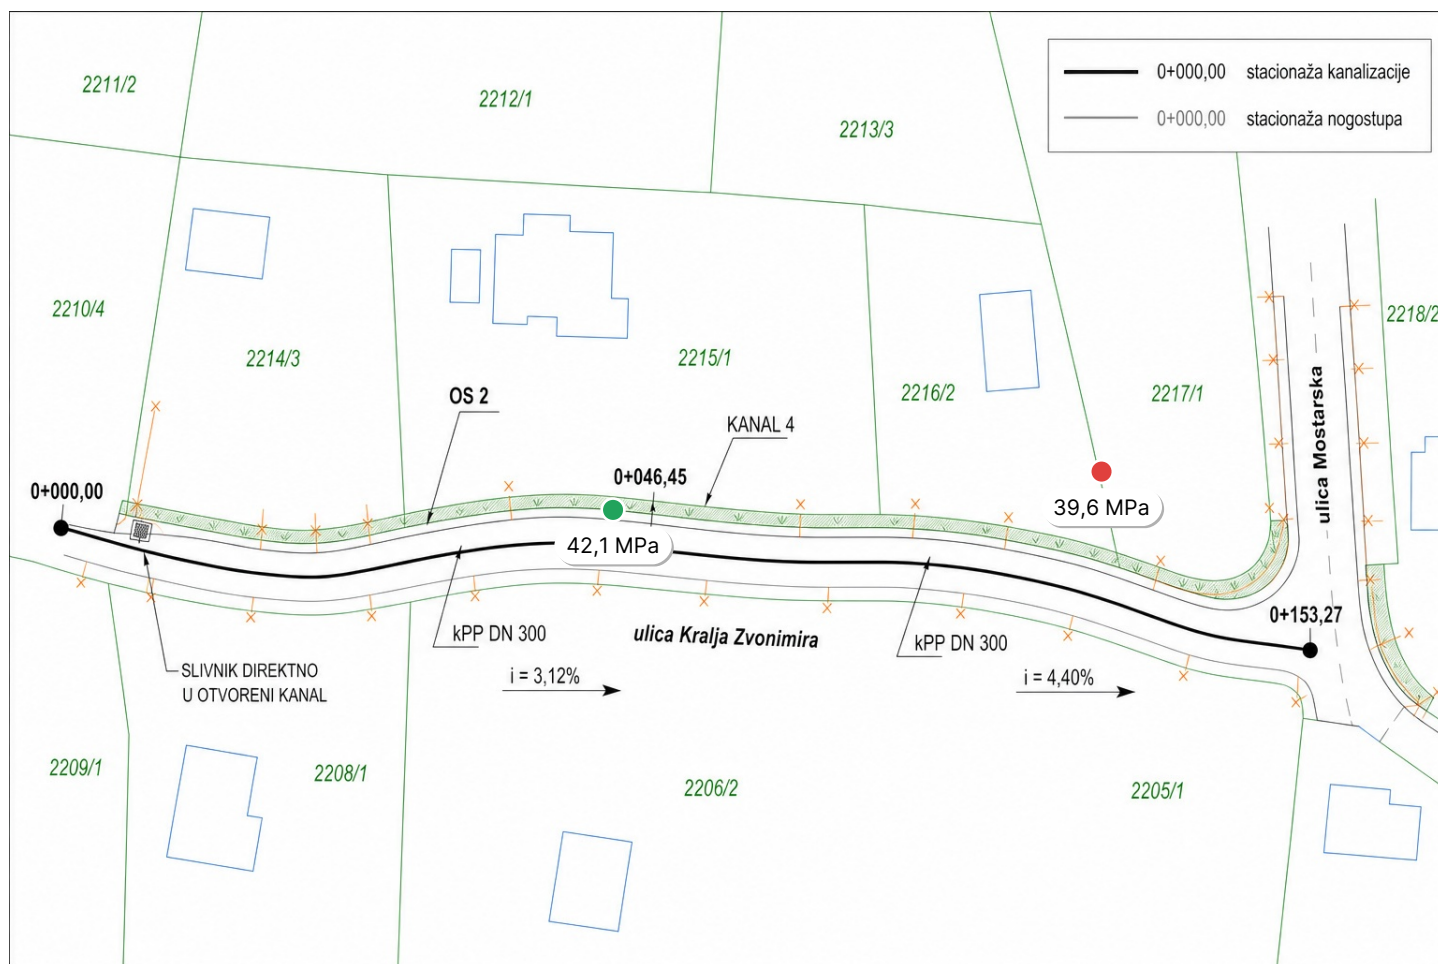

NAPOMENA

Položaj mjernih točaka u odnosu na os i rubove kolnika. Razmak točaka ~15 m.

02 Os trase, stac. 4+210



NAPOMENA

Točke na osi. Tampon ravan, bez kolotraga.

03 Desni rub, stac. 4+255



NAPOMENA

Vidljiv rastresit materijal uz rubnjak — vjerojatan uzrok niže vrijednosti.